


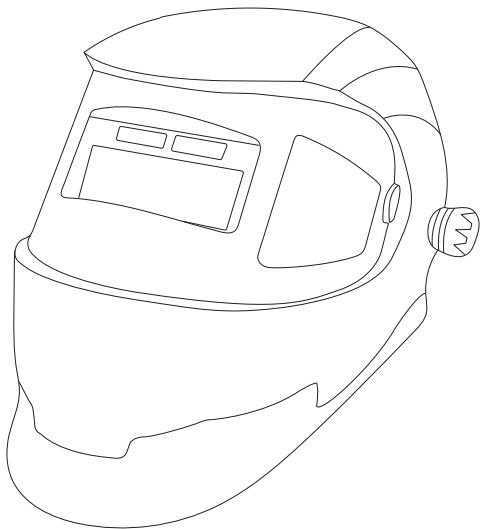


User Manual

***Please read this user manual carefully before use and make sure you understand all the contents.**

Product Introduction

This welding helmet is a piece of protective equipment designed to protect the wearer's eyes and head from the intense visible, ultraviolet and infrared radiation, flying sparks and heat radiation generated during the welding process. The helmet is made of fireproof and heat-insulating materials, featuring lightweight, comfort and durability. It is an essential safety kit for anyone engaged in welding tasks.

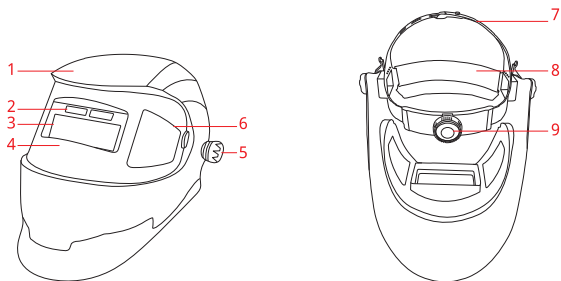

1. Welding Helmet	2. Solar Cell	3. Filter
4. Visor	5. Headgear Knob	6. Side Window
7. Headband	8. Sweatband	9. Headband Adjustment Knob

Instructions for Use

1. Before use, please make sure that the helmet is intact, without any damage or cracks.
2. To properly wear the helmet, place it on your head and adjust the headband to ensure a snug fit to prevent sparks and heat radiation from entering the helmet.
3. Do not touch the inner filter during use to avoid damaging it or obstructing your vision.
4. After use, clean the helmet in time to keep it clean and hygienic.

Maintenance

1. Regularly check the filter, headband, adjustment knob and other components to ensure that the helmet is intact.
2. To clean the filter, gently wipe it with alcohol or a mild cleaner. Avoid using stimulating chemical cleaners.
3. The helmet should be stored in a dry, well-ventilated place away from direct sunlight and high temperatures.
4. If the helmet is not being used for a long time, it should be checked regularly to ensure it remains in good condition.


Troubleshooting

Problems	Solutions
Damaged Headband	Replace it;
Blurred Filter	Clean it with a lens wipe;
Scratched Filter	Replace it;
Odor inside the Helmet	Clean the inside of the helmet with a mild detergent and air-dry it;

***Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Inhalte verstanden haben.**

Produktvorstellung

Dieser Schweißerhelm ist eine Schutzausrüstung, die die Augen und den Kopf des Trägers vor der intensiven sichtbaren, ultravioletten und infraroten Strahlung, dem Funkenflug und der Wärmestrahlung, die beim Schweißen entsteht, schützen soll. Der Helm ist aus feuerfesten und wärmeisolierenden Materialien gefertigt und zeichnet sich durch geringes Gewicht, Komfort und Haltbarkeit aus. Er ist ein unverzichtbares Sicherheitspaket für alle, die mit Schweißarbeiten beschäftigt sind.

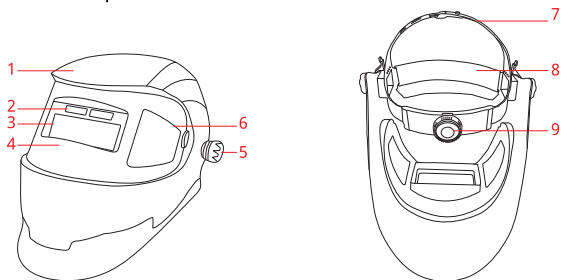

1. Schweißerhelm	2. Solarzelle	3. Filter
4. Visier	5. Knopf der Kopfbedeckung	6. Seitenfenster
7. Kopfband	8. Schweißband	9. Einstellknopf für das Kopfband

Gebrauchsanweisung

1. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Helm intakt ist und keine Schäden oder Risse aufweist.
2. Um den Helm richtig zu tragen, setzen Sie ihn auf den Kopf und stellen Sie das Kopfband so ein, dass es gut sitzt, um das Eindringen von Funken und Wärmestrahlung in den Helm zu verhindern.
3. Berühren Sie den Innenfilter während der Benutzung nicht, um ihn nicht zu beschädigen oder Ihre Sicht zu behindern.
4. Reinigen Sie den Helm nach dem Gebrauch rechtzeitig, um ihn sauber und hygienisch zu halten.

Wartung

1. Überprüfen Sie regelmäßig den Filter, das Kopfband, den Einstellknopf und andere Komponenten, um sicherzustellen, dass der Helm intakt ist.
2. Wischen Sie den Filter vorsichtig mit Alkohol oder einem milden Reinigungsmittel ab, um ihn zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung anregender chemischer Reinigungsmittel.
3. Der Helm sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden, der vor direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen geschützt ist.
4. Wenn der Helm über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte er regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er in einem einwandfreien Zustand bleibt.


Fehlersuche

Probleme	Lösungen
Beschädigtes Kopfband	Ersetzen Sie es;
Unscharfer Filter	Reinigen Sie ihn mit einem Linsenwischtuch;
Verkratztter Filter	Ersetzen Sie es;
Geruch im Inneren des Helms	Reinigen Sie das Innere des Helms mit einem milden Reinigungsmittel und lassen Sie ihn an der Luft trocknen;

***Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo y asegúrese de que comprende todo el contenido.**

Introducción del producto

Este casco de soldador es un equipo de protección diseñado para proteger los ojos y la cabeza del usuario de la intensa radiación visible, ultravioleta e infrarroja, las chispas que saltan y la radiación térmica generada durante el proceso de soldadura. El casco está fabricado con materiales ignífugos y aislantes del calor, y se caracteriza por su ligereza, comodidad y durabilidad. Es un equipo de seguridad esencial para cualquier persona que realice tareas de soldadura.

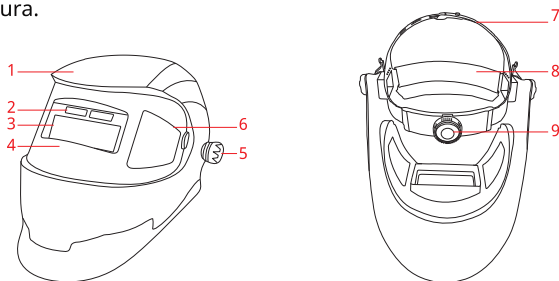

1. Casco de soldadura	2. Célula solar	3. Filtro
4. Visera	5. Pomo del arnés	6. Ventana lateral
7. Cinta craneal	8. Banda de sudor	9. Pomo de ajuste de la cinta craneal

Instrucciones de uso

1. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el casco está intacto, sin daños ni grietas.
2. Para usar correctamente el casco, colóqueselo en la cabeza y ajuste la cinta de la cabeza para que quede bien ajustado y evitar que entren chispas y radiación térmica en el casco.
3. No toque el filtro interior durante su uso para evitar dañarlo u obstruir su visión.
4. Después del uso, limpie el casco a tiempo para mantenerlo limpio e higiénico.

Mantenimiento

1. Compruebe regularmente el filtro, la cinta craneal, el mando de ajuste y otros componentes para asegurarse de que el casco está intacto.
2. Para limpiar el filtro, límpielo suavemente con alcohol o un limpiador suave. Evite el uso de limpiadores químicos estimulantes.
3. El casco debe guardarse en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de las altas temperaturas.
4. Si el casco no se utiliza durante mucho tiempo, debe revisarse periódicamente para asegurarse de que se mantiene en buen estado.


Solución de problemas

Problemas	Soluciones
Diadema dañada	Reemplácelo;
Filtro borroso	Límpielo con una toallita para lentes;
Filtro rayado	Reemplácelo;
Olor en el interior del casco	Limpie el interior del casco con un detergente suave y séquelo al aire;

***Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et assurez-vous d'en avoir compris tout le contenu.**

Présentation du produit

Ce casque de soudage est un équipement de protection conçu pour protéger les yeux et la tête de l'utilisateur contre l'intensité des rayonnements visibles, ultraviolets et infrarouges, les étincelles et les rayonnements thermiques générés pendant le processus de soudage. Le casque est fabriqué à partir de matériaux ignifuges et calorifuges, et se caractérise par sa légèreté, son confort et sa durabilité. Il s'agit d'un kit de sécurité essentiel pour toute personne effectuant des tâches de soudage.

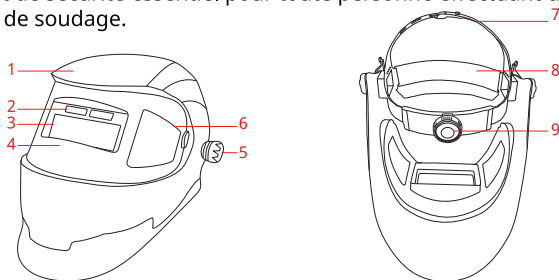

1. Casque de soudage	2. Cellule solaire	3. Filtre
4. Visière	5. Bouton du harnais	6. Fenêtre latérale
7. Bandeau	8. Bandeau de sudation	9. Bouton de réglage du bandeau

Mode d'emploi

1. Avant d'utiliser le casque, assurez-vous qu'il est intact, qu'il n'est pas endommagé ou fissuré.
2. Pour porter correctement le casque, placez-le sur votre tête et réglez le serre-tête pour qu'il soit bien ajusté, afin d'éviter que des étincelles et des radiations thermiques ne pénètrent dans le casque.
3. Ne touchez pas le filtre intérieur pendant l'utilisation pour éviter de l'endommager ou d'obstruer votre vision.
4. Après utilisation, nettoyez le casque à temps pour qu'il reste propre et hygiénique.

Entretien

1. Vérifiez régulièrement le filtre, le serre-tête, la molette de réglage et les autres composants pour vous assurer que le casque est intact.
2. Pour nettoyer le filtre, essuyez-le doucement avec de l'alcool ou un nettoyant doux. Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques stimulants.
3. Le casque doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures élevées.
4. Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il reste en bon état.


Dépannage

Problèmes	Solutions
Bandeau endommagé	Remplacez-le ;
Filtre flou	Nettoyez-le avec une lingette pour lentilles ;
Filtre rayé	Remplacez-le ;
Odeur à l'intérieur du casque	Nettoyez l'intérieur du casque avec un détergent doux et séchez-le à l'air ;

***Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale d'uso e assicurarsi di averne compreso tutti i contenuti.**

Introduzione al prodotto

Questo casco per saldatura è un dispositivo di protezione progettato per proteggere gli occhi e la testa di chi lo indossa dalle intense radiazioni visibili, ultraviolette e infrarosse, dalle scintille volanti e dalle radiazioni termiche generate durante il processo di saldatura. L'elmetto è realizzato con materiali ignifughi e termoisolanti, è leggero, confortevole e durevole. È un kit di sicurezza essenziale per chiunque sia impegnato in attività di saldatura.

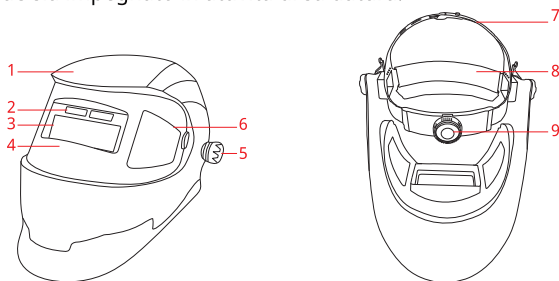

1. Casco per saldatura	2. Cella solare	3. Filtro
4. Visiera	5. Manopola del copricapo	6. Finestrino laterale
7. Fascia per la testa	8. Fascia antisudore	9. Manopola di regolazione dell'archetto

Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso, assicurarsi che il casco sia integro, senza danni o crepe.
2. Per indossare correttamente il casco, posizionarlo sulla testa e regolare la fascia per garantire una vestibilità aderente per evitare che scintille e radiazioni di calore entrino nel casco.
3. Non toccare il filtro interno durante l'uso per evitare di danneggiarlo o di ostruire la visione.
4. Dopo l'uso, pulire il casco in tempo per mantenerlo pulito e igienico.

Manutenzione

1. Controllare regolarmente il filtro, la fascia, la manopola di regolazione e gli altri componenti per verificare che il casco sia integro.
2. Per pulire il filtro, strofinarlo delicatamente con alcool o un detergente delicato. Evitare l'uso di detergenti chimici stimolanti.
3. Il casco deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta e dalle alte temperature.
4. Se il casco non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, è necessario controllarlo regolarmente per assicurarsi che rimanga in condizioni ottimali.


Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Archetto danneggiato	Sostituirlo;
Filtro sfocato	Pulirlo con un panno per lenti;
Filtro graffiato	Sostituirlo;
Odore all'interno del casco	Pulire l'interno del casco con un detergente delicato e asciugarlo all'aria;

***Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i upewnić się, że jej treść jest zrozumiała.**

Wprowadzenie do produktu

Ten przyłbica spawalnicza to element wyposażenia ochronnego przeznaczony do ochrony oczu i głowy użytkownika przed intensywnym promieniowaniem widzialnym, ultrafioletowym i podczerwonym, iskrami i promieniowaniem cieplnym generowanym podczas procesu spawania. Przyłbica jest wykonana z ognioodpornych i termoizolacyjnych materiałów, charakteryzuje się lekkością, wygodą i trwałością. Jest to niezbędny zestaw bezpieczeństwa dla każdego, kto zajmuje się spawaniem.

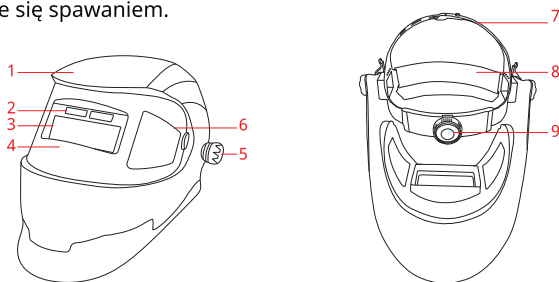

1. Przyłbica spawalnicza	2. Ogniwko słoneczne	3. Filtr
4. Wizjer	5. Pokrętko nakrycia głowy	6. Szyba boczna
7. Opaska na głowę	8. Opaska przeciwpotna	9. Pokrętko regulacji pałąka

Instrukcje użytkowania

1. Przed użyciem należy upewnić się, że kask jest w stanie nienaruszonym, bez żadnych uszkodzeń lub pęknięć.
2. Aby prawidłowo założyć kask, umieść go na głowie i wyreguluj opaskę, aby zapewnić dokładne dopasowanie, aby zapobiec przedostawaniu się iskier i promieniowania cieplnego do kasku.
3. Nie dotykaj wewnętrznego filtra podczas użytkowania, aby go nie uszkodzić lub nie zasłonić pola widzenia.
4. Po użyciu wyczyść kask na czas, aby utrzymać go w czystości i higienie.

Konserwacja

1. Regularnie sprawdzaj filtr, opaskę na głowę, pokrętko regulacji i inne elementy, aby upewnić się, że kask jest nienaruszony.
2. Aby wyczyścić filtr, delikatnie przetrzyj go alkoholem lub łagodnym środkiem czyszczącym. Unikaj stosowania stymulujących chemicznych środków czyszczących.
3. Kask należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur.
4. Jeśli kask nie jest używany przez dłuższy czas, należy go regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że jest sprawny.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Rozwiązania
Uszkodzony pałąk	Wymień go;
Niewyraźny filtr	Wyczyść go ściereczką do obiektywów;
Porysowany filtr	Wymień go;
Nieprzyjemny zapach wewnątrz kasku	Wyczyść wnętrze kasku łagodnym detergentem i wysusz na powietrzu;

CE FCC RoHS



CET PRODUCT SERVICE LTD.

Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Germany

E-mail: info@cetproduct.com Tel: +4971416432236

CHENGDU XINHONGJIN TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 26, 1/F, Building 3; No. 68, Haichang Road, Huayang Street,
Tianfu New District, Chengdu City, Sichuan, China

www.mecpow.com

support@mecpow.com

MADE IN CHINA